

Травматизм сторонних лиц, в том числе, детский, на объектах электросетевого комплекса в 2018 году



Группа подростков в возрасте 13-15 лет (15-20 человек) проводила свободное время в охранной зоне ВЛ-110 кВ около опоры №. Один из них поднялся до верха опоры и, спустившись до нижней траверсы, приблизился на недопустимое расстояние к проводу шлейфа, от действия возникшей электродуги на пострадавшем загорелась одежда и




Пренебрежение информацией знаков безопасности, самовольный подъем на опору и приближение к токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

Травматизм сторонних лиц, в том числе, детский, на объектах электросетевого комплекса в 2018 году



Возвращаясь с прогулки дети, проходили мимо ПС 35/10 кВ. Двое из них проникли внутрь подстанции через верхнюю часть ограждения ПС в районе основных въездных ворот. Один из них поднялся по конструкциям на раму разъединителя и по металлическому кабельному лотку направился в сторону ВЛ-31. При приближении к фазе А жесткой ошиновки под напряжением 35 кВ, был смертельно травмирован и упал на землю.

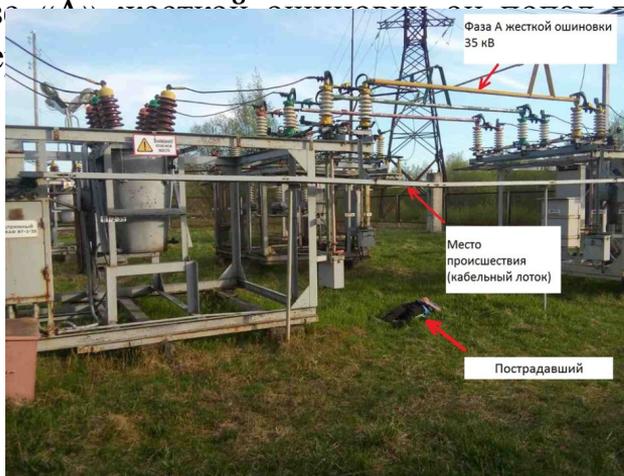

1. Самовольное проникновение пострадавшего в электроустановку.
2. Приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстоянии менее

Травматизм сторонних лиц, в том числе, детский, на объектах электросетевого комплекса в 2018 году



Пострадавший (подросток) залез на крышу КТП 10/0,4 кВ в районе проходных изоляторов 10 кВ и был поражен электрическим током..



Подъем пострадавшего на крышу КТП 10/0,4 кВ, несмотря на имеющиеся плакаты безопасности, и приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям.

Травматизм сторонних лиц, в том числе, детский, на объектах электросетевого комплекса в 2018 году



При попытке хищения черных и цветных металлов из РУ 10кВ погиб подросток.

- 1. Проникновение в помещение электроустановки 10 кВ, путем взлома входных дверей, с целью хищения черного и цветных металлов.**
- 2. Приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящимся под напряжением на расстояние менее допустимого.**

Травматизм сторонних лиц, в том числе, детский, на объектах электросетевого комплекса в 2018 году



Девочка-подросток (11 лет), играя с другими детьми в прятки, проникла на территорию ПС, сумев проползти под въездными воротами, затем, поднявшись по металлической стойке на раму разъединителя 35 кВ, коснулась головой верхнего оголовника изолятора разъединителя и была поражена электрическим током.

Самовольное проникновение в электроустановку и приближение к токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

Травматизм сторонних лиц, в том числе, детский, на объектах электросетевого комплекса в 2018 году



Мужчина с дочерью ловил рыбу в речке Бык и в результате приближения удилица на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 110 кВ был смертельно поражен электрическим током. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины, девочка была доставлена в ОБУЗ г. Львов с ожогами рук.

- Личная неосторожность пострадавшего.
- Приближение пострадавшим углепластиковой удочки к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого.

Травматизм сторонних лиц, в том числе, детский, на объектах электросетевого комплекса в 2018 году



Групповой несчастный случай. Пострадавшие подростки, путем обхода заваренной двери по металлоконструкциям, расположенным на высоте 3-го этажа, перелезли с канатного подвесного моста на площадку обслуживания проходных изоляторов ВЛ 35 кВ, приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям на расстояние менее допустимого и попали под напряжение

1. Проникновение на территорию подстанции путем обхода калитки и двери по строительным конструкциям и решетчатым ограждениям на высоте третьего этажа.

2. Приближение пострадавших к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние